

**LEGENDE MASSNAHMEN:**

- X - - - x - auszubauende Bauteile
- neue Bauteile

**LEGENDE BESTAND:**

- geschnittene Bauteile
- ansichtige Linien
- - - - - Ablotung Gewölbe, Bögen, verdeckte Linien
- ..... vermutete Linien
- geschnittenes Mauerwerk

**MASSNAHMEN**

**1 DACHWERK**


- 1.01 Entschütten der Mauerkronen
- 1.02 Umlagerung der zwischengelagerten Dachdeckung
- 1.03 querschnittsgleiche Reparatur der Mauerlatten
- 1.04 Reparatur der Dachfußpunkte, Rückbau provisorischer Reparaturen
- 1.05 Rückankerung nicht angeschlossener Sparrenfüße
- 1.06 Reparatur Sparren, Austausch nicht tragfähiger Anschlüsse
- 1.07 querschnittsgleiche Reparatur der Sparren am Dachfirst
- 1.08 Herstellen Sparrenaufleger im Turmmauerwerk
- 1.09 Rückankerung Zerrbalken an Turmmauerwerk
- 1.10 Erneuern Sparrenaufleger mit Schwelle auf Treppenturm Nordseite
- 1.11 Einbau Rückankerung von Zerrbalken zu Sparrenauflegern auf Treppenturm
- 1.12 Reparatur der Zerrbalkenlage
- 1.13 Ergänzung/ Austausch überlasteter Zerrbalkenreparaturen
- 1.14 Einbau Stahllaschen an Zerrbalkenstößen über den Jochwänden
- 1.15 Verschraubung der Kehlbalken mit den Unterzügen
- 1.16 kraftschlüssige Ausfütterung der Kehlbalkenstöße
- 1.17 Reparatur Kehlbalkenanschlüsse an Sparren
- 1.18 Reparatur der Hängesäule
- 1.19 Verstärkung Strebenanschluss zur Hängesäule mittels Beilaschung unterhalb Hahnenbalken
- 1.20 Überarbeitung Anschlüsse Streben zur Hängesäule
- 1.21 Kraftschlüssige Verbindung der Strebenstöße
- 1.22 Ergänzung fehlender Sparrennechte und Fußbänder
- 1.23 Überarbeitung geöffneter Verbindungen auf Form- und Kraftschluss
- 1.24 Unterfütterung der Kehlbalken auf den Rähmbalken
- 1.25 Reparatur der Verbände zur Längsaussteifung
- 1.26 Einbau lastverteilender Dielenbelag auf der Zerrbalkenlage und der Kehlbalkenlage Walm West
- 1.27 Einbau lastverteilender Dielenbelag auf der Zerrbalkenlage Walm Ost
- 1.28 Ergänzung Verbindungsmittel in Laufstegen auf Kehlbalken am Walm Ost
- 1.29 Reparatur Sparrenfußpunkte Seitenkapelle Nord
- 1.30 Ergänzung Zerrbalkenlage und Kehlbalkenlage im Dachwerk Seitenkapelle Nord
- 1.31 Einbau aussteifende Dachschalung auf Seitenkapelle Nord

**2 GEWÖLBE**

- 2.01 Verfüllen bzw. Verpressen von Rissen im Gewölbemauerwerk
- 2.02 Verdübelung Aufdopplungen im Gewölbescheitel
- 2.03 Hinterfüllung bzw. Neuversetzen abgelöster Gewölberippen

**3 MAUERWERK**

- 3.01 Verpressen von Rissen in den Aussenwänden und Jochbogenwänden
- 3.02 Einbau einseitige Spannanker in den Jochbogenwänden und Aussenwänden
- 3.03 Einbau einseitige Spannanker in Höhe der Empore an Pfeilern und Aussenwänden
- 3.04 Reparatur geschädigtes Mauerwerk an der nordwestlichen Pfeilervorlage und am Wandfuß Westwand
- 3.05 Mauerwerksinstandsetzung und Abdichtung Turmhelm aus Naturstein auf Treppenturm Nord

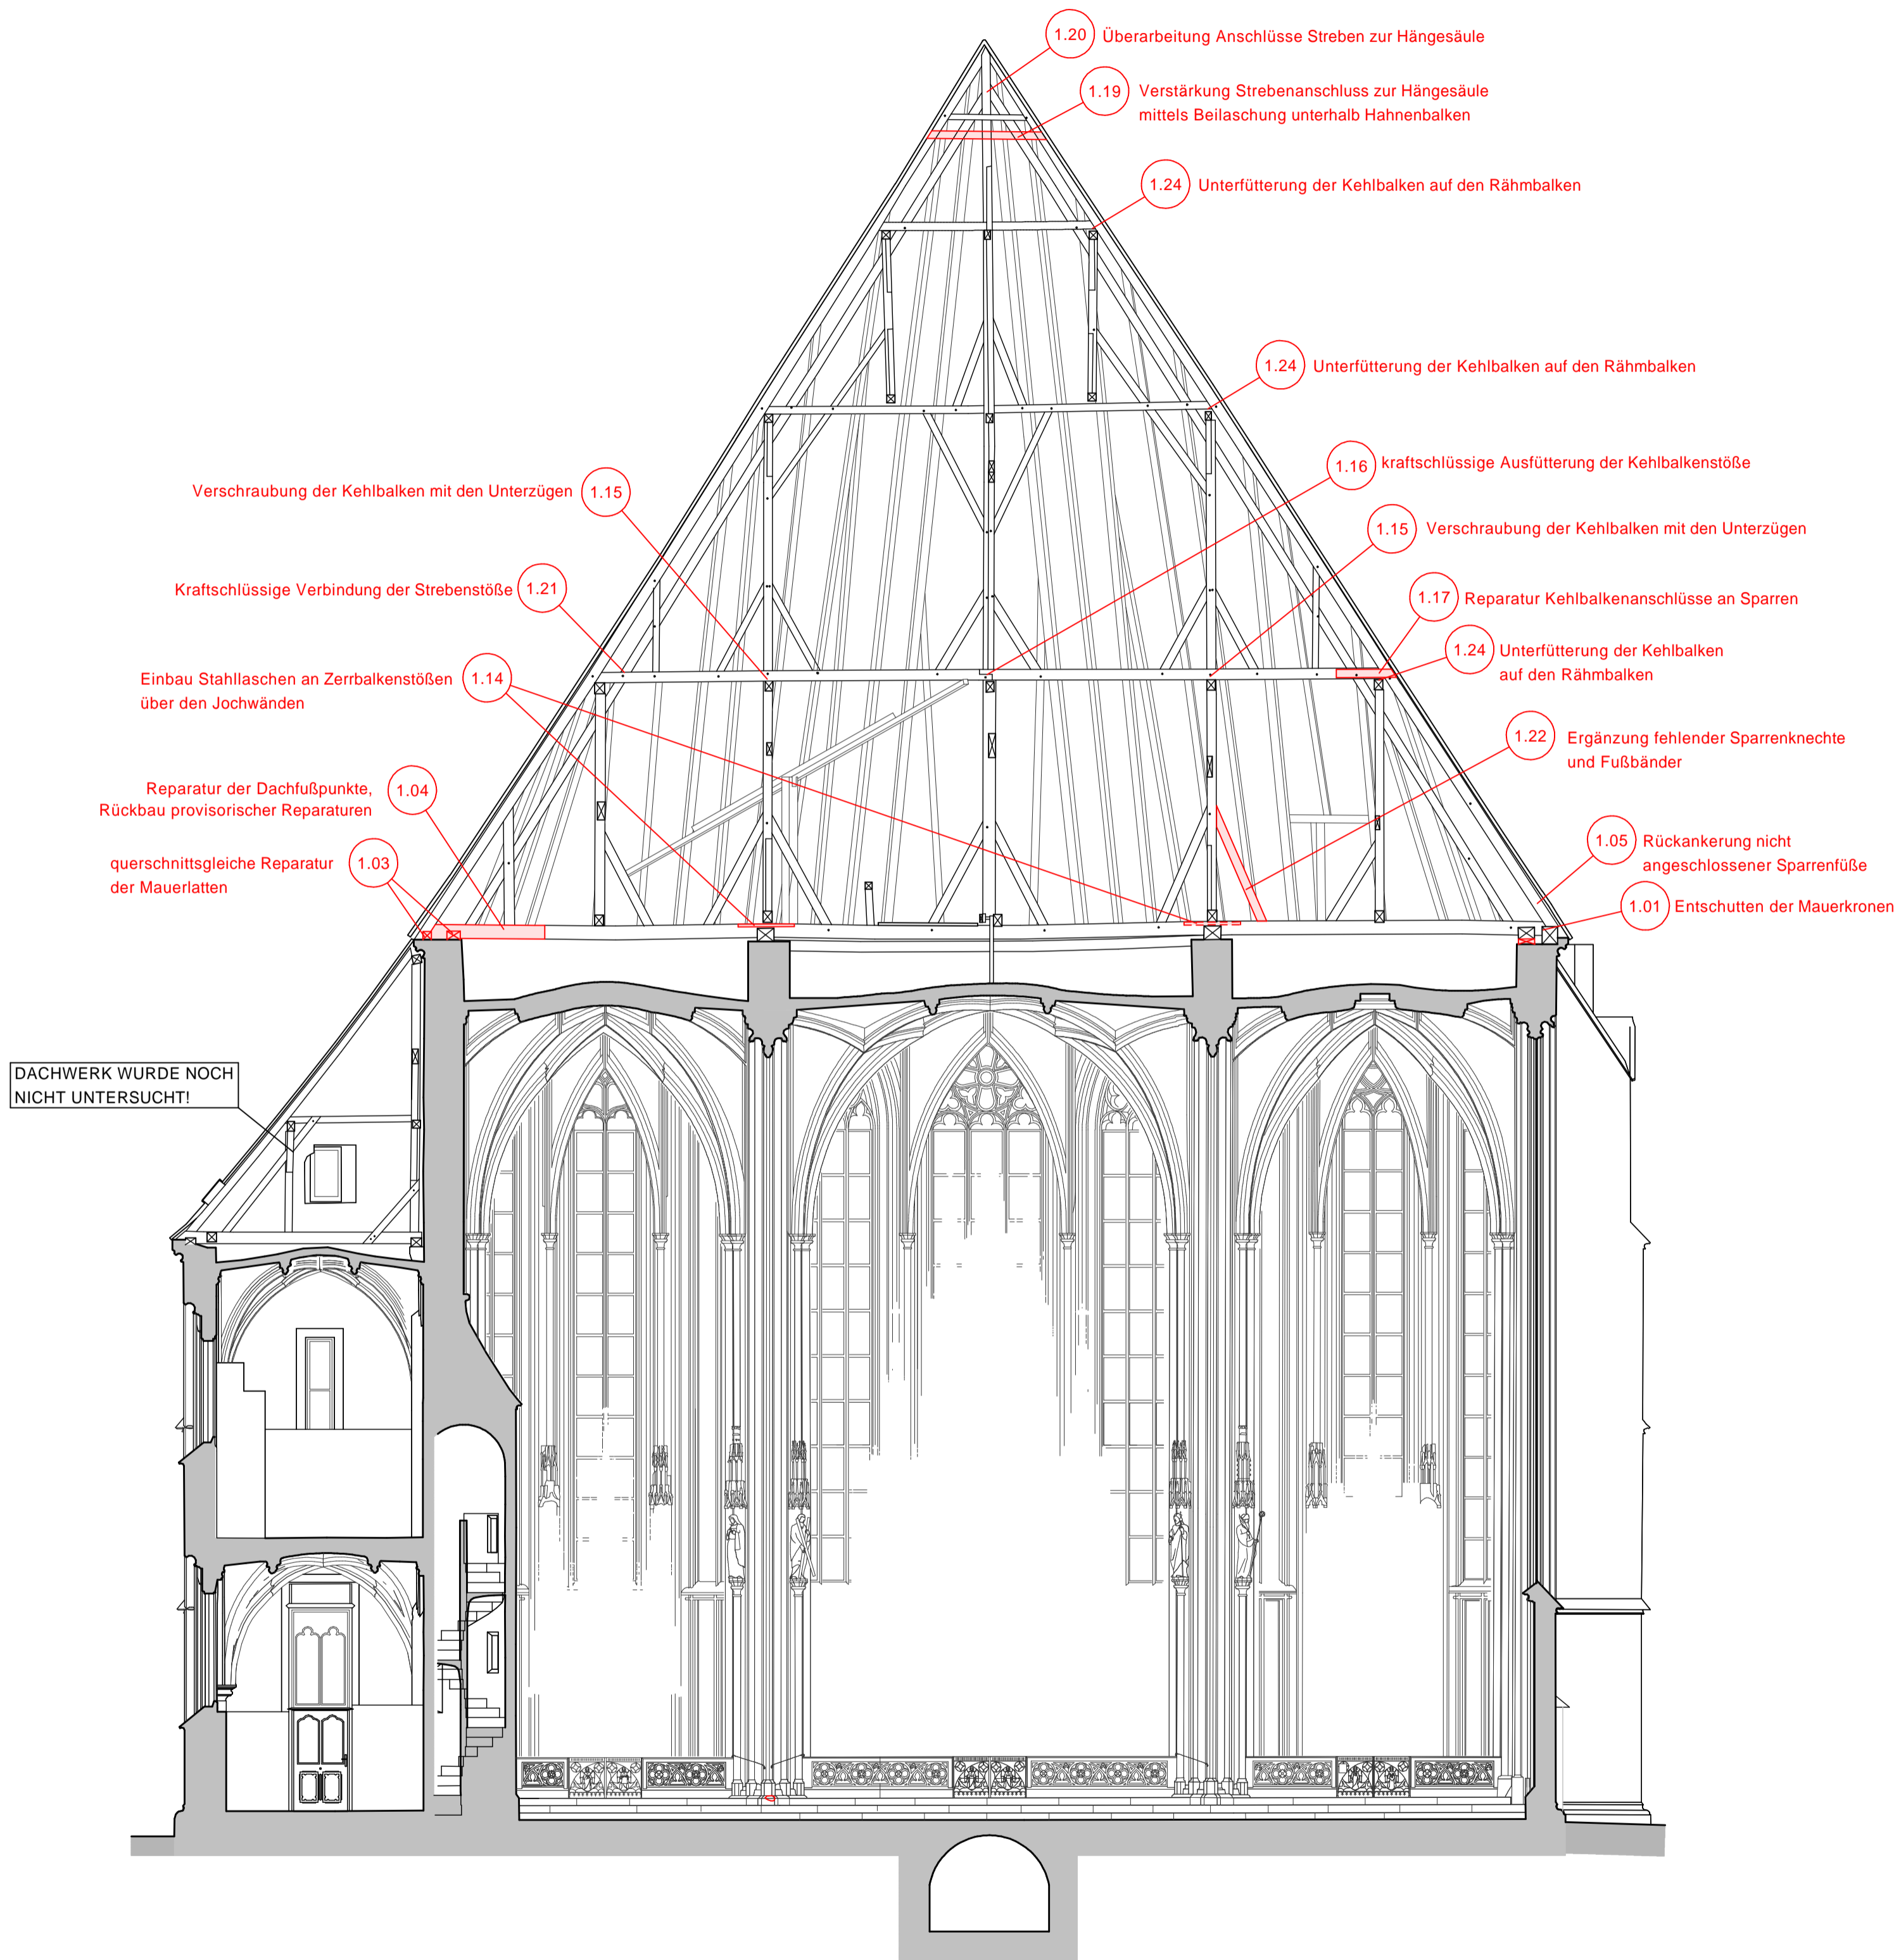

GRUNDLAGEN FÜR DIESEN MASSNAHMENPLAN:  
 Aufmass: Messbildstelle GmbH  
 Altplauen 19 (Bienenmühle), D-01187 Dresden  
 Schadenskartierung: Mag. Dr. Fuchsberger  
 Erich Friedstr. 18, A-5020 Salzburg

FREIGABE DURCH BAUHERR			DATUM:
ÄNDERUNGEN			UNTERSCHRIFT:
GEZEICHNET	GEPRÜFT	FREIGEgeben	
KC 21.04.2011	GK 21.04.2011		

INDEX	DATUM / NAME	WAS WURDE GEÄNDERT

OBJEKT: STADTPFARRKIRCHE HL. ÄGIDIUS, HL. KOLOMAN  
 BRUCKNERPLATZ  
 A-4400 STEYR

MASSNAHMETRÄGER: DIÖZESANFINANZKAMMER LINZ  
 HAFNERSTRASSE 18  
 A-4014 LINZ

DARSTELLUNG: MASSNAHMENPLAN  
 QUERSCHNITT CHOR

DATUM: 21.04.2011  
 MASSTAB: 1:100  
 PLAN-NR.: 776/102

BÜRO BERGMANN GmbH  
 DERBYSTRASSE 10 85276 PFAFFENHOFEN/ILM TEL. 08441/4041-0 FAX 08441/4041-42

Vorabzug